


WAGNER

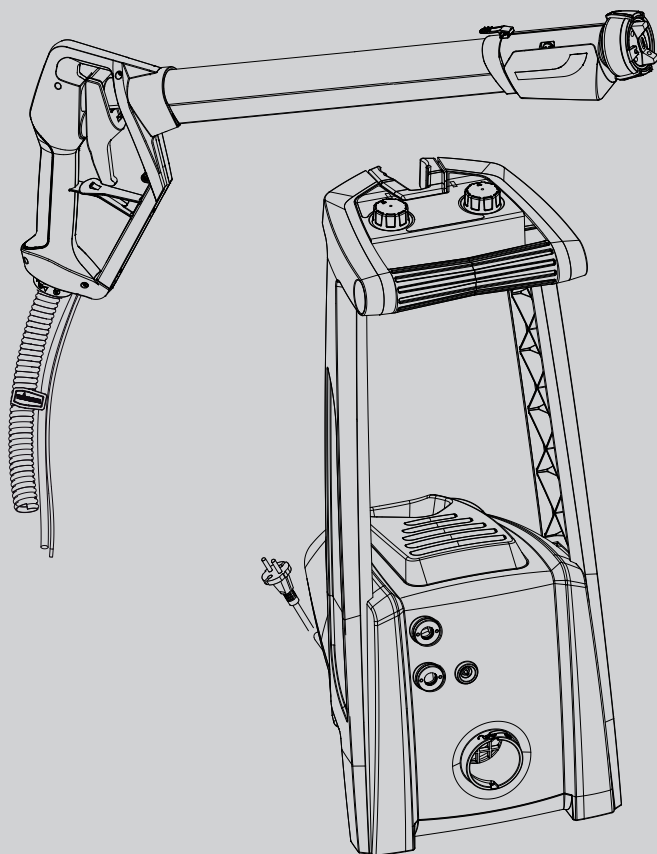

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA OBSLUHU

SK

Obsah

1. Vysvetlenie použitých symbolov	1
2. Všeobecné bezpečnostné pokyny	2
3. Bezpečnostné upozornenia pre prístroje na nanášanie farby	5
4. Rozsah dodávky	6
5. Oblasť použitia	7
6. Povrchové látky, ktoré možno použiť	7
7. Povrchové látky, ktoré nemožno použiť	7
8. Príprava povrchovej látky	8
9. Príprava pracoviska (v prípade vnútornej farby na steny)	8
10. Montáž striekacej trysky (obr. 2)	9
11. Pripojenie hadíc (obr. 3)	10
12. Nastavenia na multifunkčnom prepínači (obr. 4, A)	11
13. Nastavenie prietoku materiálu pri práci so striekacou tyčou (obr. 4, B)	11
14. Nastavenie šírky rozprašovaného lúča na striekacej tyči (Obr. 5)	11
15. Uvedenie do prevádzky pri práci so striekacou tyčou	12
16. Striekacia technika so striekacou tyčou.	12
17. Prerušenie práce	13
18. Odstavenie z prevádzky a čistenie pri použití striekacej tyče.	13
19. Odstránenie porúch pri práci so striekacou tyčou	17
20. Uvedenie do prevádzky pri práci so striekacím nadstavcom	19
21. Nastavenie požadovaného postreku pri práci so striekacím nadstavcom	20
22. Nastavenie prietoku materiálu pri striekacom nadstavci (obr. 22)	21
23. Striekacia technika so striekacím nadstavcom	21
24. Prerušenie práce	22
25. Odstavenie z prevádzky a čistenie pri použití striekacieho nadstavca	22
26. Odstraňovanie porúch	24
27. Údržba	25
28. Skladovanie	26
29. Zoznam náhradných dielov	26
30. Príslušenstvo	29
31. Technické údaje	29








ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU DÔVERU

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto značkového výrobku od firmy Wagner a sme presvedčení o tom, že vám prinesie mnoho radosti.

Pred uvedením do prevádzky si podrobne prečítajte návod na obsluhu a riaďte sa bezpečnostnými upozoreniami. Návod na obsluhu dôkladne uschovajte a priložte ho k výrobku, ak ho odovzdávate iným osobám.

Ak máte nejaké otázky, podnety a priania, sme vám k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom na zadnej strane alebo na e-mailovej adrese phobos@phobos.sk.

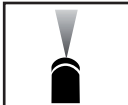1. Vysvetlenie použitých symbolov

	Tento symbol poukazuje na potenciálne nebezpečenstvo pre vás, resp. pre prístroj. Pod týmto symbolom nájdete dôležité informácie o tom, ako zabrániť poraneniam a poškodeniam prístroja.
	Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
	Označuje typy pri aplikácii a iné obzvlášť užitočné informácie.
	Einstellung für einen breiten Sprühstrahl
	Einstellung für einen schmalen Sprühstrahl
	Náradie a príslušenstvo označené týmto symbolom je vhodné na spracovanie hustých materiálov, ako sú napr. farby na vnútorné steny (disperzie a latexové farby). Ak je materiál označený týmto logom, je mimoriadne vhodný na použitie spolu s príslušným náradím.
	Náradie a príslušenstvo označené týmto symbolom je vhodné na spracovanie riedkych materiálov, ako sú napr. laky, lazúry a špeciálne na to určené farby na steny. Ak je materiál označený týmto logom, je mimoriadne vhodný na použitie spolu s príslušným náradím.

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pozor!



Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržaním bezpečnostných pokynov sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru a/alebo ťažkého úrazu. Ďalej používaný pojem "elektrický nástroj" sa vzťahuje na elektrické nástroje napájané zo siete (so sieťovým káblom) a na elektrické nástroje napájané akumulátorom (bez sieťového kábla).

1. Bezpečnosť na pracovisku

- a) **V pracovnom priestore udržiavajte poriadok a zaistite dobré osvetlenie.**
Neporiadok alebo neosvetlené pracovné priestory môžu byť zdrojom úrazov.
- b) **S nástrojom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo prach.** *Elektrické nástroje produkujú iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo pár.*
- c) **Počas používania elektrického nástroja sa musia deti a ostatné osoby nachádzať v dostatočnej vzdialenosti.** *V prípade odchýlky môžete stratiť kontrolu nad nástrojom.*

2. Elektrická bezpečnosť

- a) **Napájacia zástrčka nástroja sa musí hodiť do zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. S nástrojmi s ochranným uzemnením nepoužívajte adaptérovú zástrčku.** *Pri používaní nemenených zástrčiek a vhodných zásuviek sa znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- b) **Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú trubice, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** *V prípade uzemnenia tela vzniká zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- c) **Uchovávajte nástroj mimo dosahu dažďa a vlhkosti.** *Vniknutie vody do elektrického nástroja zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- d) **Nepoužívajte kábel na iný účel, ako bol určený, napr. na nosenie alebo zavesenie nástroja či na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Uchovávajte kábel mimo dosahu vysokých teplôt, oleja, ostrých hrán a pohybujúcich sa častí nástroja.** *Poškodený alebo zamotaný kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- e) **Ak používate elektrické náradie na voľnom priestranstve, použite len také predlžovacie káble, ktoré sú vhodné taktiež na vonkajšie použitie.** *Použitie predlžovacieho kábla vhodného na používanie vonku znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*

- f) Ak je nutné používať zariadenie vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič.** Použitie prúdového chrániča zabráňuje vzniku nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb

- a) Práci s elektrickým nástrojom venujte náležitú pozornosť a postupujte pri nej opatrne. Nástroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov.** Chvilková nepozornosť pri používaní nástroja môže viesť k vážnym zraneniam.
- b) Noste osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako je maska proti prachu, protišmyková ochranná obuv, ochranná prilba či ochrana sluchu, používaných v závislosti od typu a použitia elektrického nástroja, znižuje riziko zranení.
- c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Skôr ako elektrické náradie pripojíte k napájaciemu zdroju, zodvihnete ho, alebo ho budete prenášať, uistite sa, že je vypnuté.** Ak máte pri prenášaní nástroja prst na spínači alebo ak nástroj pripojíte na elektrickú sieť zapnutý, môže dôjsť k úrazu.
- d) Pred zapnutím nástroja odstráňte z jeho blízkosti nastavovacie nástroje a skrutkové kľúče.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa zachytí v rotujúcej časti nástroja, môže spôsobiť zranenia.
- e) Pri práci zaujmite stabilný postoj. Stojte bezpečne a neustále udržiavajte rovnováhu.** V prípade neočakávaných situácií tak budete mať nástroj lepšie pod kontrolou.
- f) Noste vhodné oblečenie. Nenoste dlhý odev ani šperky. Zaistite, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.** Volné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.
- g) Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a tiež osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak sú pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a chápu vyplývajúce riziká.** Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím

- a) Nástroj nepreťažujte. Na prácu používajte elektrický nástroj, ktorý je na ňu určený.** S vhodným elektrickým nástrojom pracujte v rámci stanovenej oblasti výkonov, je to vhodné a bezpečné.

- b) Nepoužívajte elektrický nástroj s pokazeným spínačom.** *Elektrický nástroj, ktorý nemožno zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a je nutné opraviť ho.*
- c) Skôr ako vykonáte nastavenie nástroja, vymeníte príslušenstvo či nástroj odložite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.** *Toto preventívne opatrenie zabráni neúmyselnému zapnutiu nástroja.*
- d) Nepoužívané elektrické nástroje uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby nástroj obsluhovali osoby, ktoré s tým nie sú oboznámené alebo nečítali tieto pokyny.** *Elektrické nástroje obsluhované neskúsenými osobami predstavujú nebezpečenstvo.*
- e) Vykonávajte dôkladnú údržbu nástroja. Kontrolujte, či pohyblivé časti nástroja bezchybne fungujú a nie sú zaseknuté, či jednotlivé časti nie sú porušené alebo poškodené, čo by malo vplyv na funkčnosť nástroja. Poškodené časti nechajte pred použitím nástroja opraviť.** *Mnoho úrazov je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrických nástrojov.*
- f) Elektrický nástroj, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte vsúlade s týmito pokynmi a tak, ako je predpísané pre tento špeciálny typ nástroja. Berte pritom do úvahy pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.** *Použitie elektrických nástrojov na iný ako stanovený účel môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.*

5. Servis

- a) Opravu nástroja smú vykonávať výhradne kvalifikovaní odborníci apomocou originálnych náhradných dielov.** *Bude tak zaistené, že bezpečnosť nástroja zostane zachovaná.*
- b) V prípade poškodenia kábla sieťového pripojenia prístroja musí byť kábel vymenený výrobcom alebo zákazníckym servisom či inou podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia.**

3. Bezpečnostné upozornenia pre prístroje na nanášanie farby

- **Pozor!** Noste ochranu dýchacích ciest: Farebná hmla a pary rozpúšťadla sú zdraviu škodlivé. Pracujte iba v dobre vetraných priestoroch alebo pri umelom vetraní. Odporúča sa nosenie pracovného oblečenia, ochranné okuliare, ochrany sluchu a rukavíc.



POZOR! NEBEZPEČIE PORANENIA!


Striekacou tryskou nikdy nemierte na seba, na ľudí alebo zvieratá.



Zásuvky a spínače bezpodmienečne zalepte páskou.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vnikajúceho striekacieho materiálu!

- Prístroj sa nesmie používať na striekanie horľavých látok.
- Prístroj sa nesmie čistiť horľavými rozpúšťadlami.
- Dávajte pozor na nebezpečenstvá, ktoré môže spôsobiť rozprášená látka, a rovnako rešpektujte nápisy na nádobách a pokyny od výrobcu látky.
- V žiadnom prípade nerozprašujte látky, ktorých nebezpečnosť nie je známa.
- V prevádzkach, ktoré spadajú pod nariadenie o ochrane pred explóziou, sa prístroj nesmie používať.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu explózie pri striekacích prácach, musí sa zabezpečiť riadne prirodzené alebo umelé vetranie.
- Pri striekaní sa v okolí nesmú nachádzať žiadne zápalné zdroje, ako napr. otvorený oheň, fajčenie cigariet, iskry, žeravé drôty a horúce povrchy.
- Dávajte pozor na to, aby sa do nástroja nenasali pary z rozpúšťadla. Nestriekajte na nástroj!
- Prístroj nie je určený na hranie. Nedovoľte preto deťom manipulovať alebo hrať sa s prístrojom.
- Pred prácami na prístroji vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Plochy, ktoré sa nemajú striekať, zakryte. Pri práci berte do úvahy, že napríklad pôsobením vetra, sa môže farebná hmla dopraviť na väčšie vzdialenosti a tým môžu byť spôsobené škody.
- Prístroj vždy vypnite, skôr ako postavíte striekaciu trysku do držiaka.
- Striekací nástavec pre laky a lazúry môže byť prevádzkovaný iba s funkčným ventilom. **Ak farba vystupuje do vzduchovej hadice (A), prístroj ďalej nepoužívajte!** Demontujte vzduchovú hadicu, ventil a membránu, vyčistite a prípadne vymeňte membránu.
- **Striekaciu pištoľ neskladajte.**

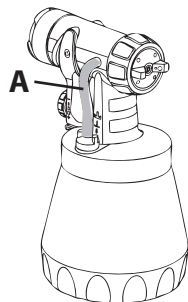


Originálne príslušenstvo a náhradné diely značky WAGNER sú zárukou, že sú splnené všetky bezpečnostné predpisy.

4. Rozsah dodávky

Rozsah dodávky (obr. 1)

1 Základný prístroj W 950	2 Striekacia tyč (rozložená) sa skladá z: Rukoväte (a), vzduchovej trubice (b) a striekacej hlavy (c)
3 Náhradné tesnenia trysky pri striekacej hlave (2 ks, bez vyobrazenia.).	4 Balíček hadíc sa skladá zo: Vzduchovej hadice (d), materiállovej hadice (e) a hadice s reguláciou (f)
5 Nasávacia hadica	6 Adaptér na pripojenie rukoväte Click & Paint na vzduchovú hadicu
7 Rukoväť pre striekacie nástavce Click & Paint	8 Striekací nástavec Standard pre laky a lazúry
9 Cvičný vankúšik	10 Náhradné tesnenie trysky pre striekací nástavec (bez vyobrazenia)
11 Mazací tuk (bez vyobrazenia)	12 Miešacia tyčinka

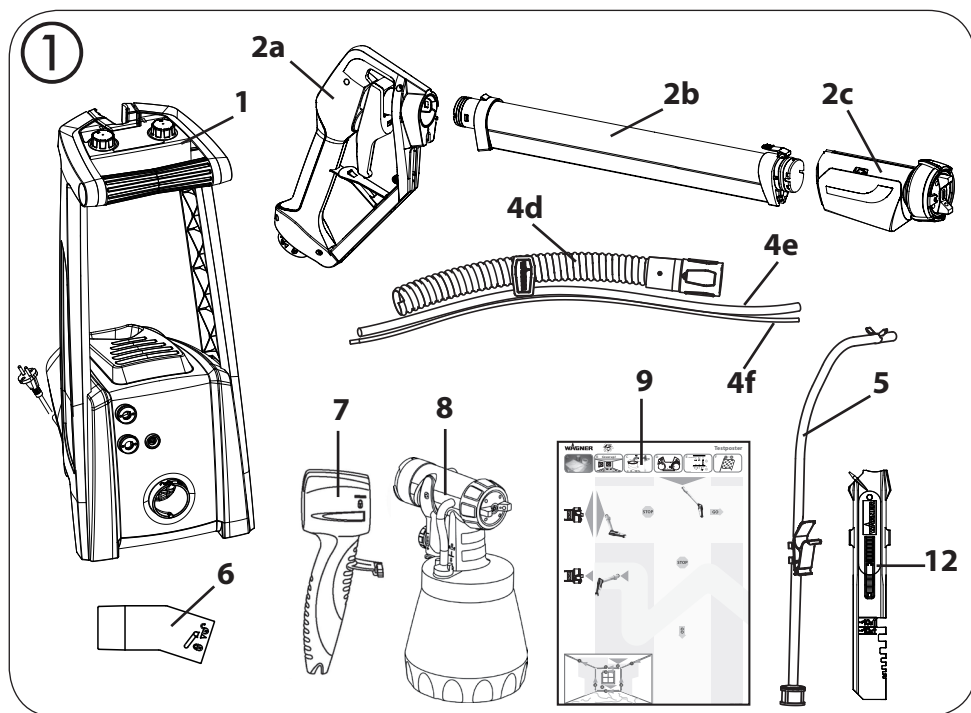

5. Oblasť použitia

Pomocou Flexio 995 môžu byť farby na vnútorné steny nanášané priamo z plechovky s farbou. Okrem toho môžu byť vďaka adaptéru Click & Paint použité na nanášanie lakov a lazúr všetky striekacie nástavce Wagner.

Podľa toho, aký materiál má byť nanesený, je potrebné použiť buď striekaciu tyč, alebo striekací nástavec.

Povrchové látky	K použitému aplikačnému nástroju
Farba na vnútorné steny rozpustná vo vode (disperzie a latexová farba)	Striekacia tyč 
Lakové farby s obsahom rozpúšťadla riediteľné vodou, lazúry, základné nátery, dvojkomponentové laky, priesvitné smalty, krycie laky na vozidlá, moridlá a ochranné prostriedky na drevo. Všetky náterové látky s červeným logom PerfectSpray	Striekací nástavec Perfect Spray 

6. Povrchové látky, ktoré možno použiť

Farba na vnútorné steny rozpustná vo vode (disperzie a latexová farba)

Lakové farby s obsahom rozpúšťadla riediteľné vodou, lazúry, základné nátery, dvojkomponentové laky, priesvitné smalty, krycie laky na vozidlá, moridlá a ochranné prostriedky na drevo.

Pozor! Rozpúšťadlové materiály nesmú byť nikdy priamo nasávané nasávacím systémom. Čerpadlá a hadice nie sú odolné proti rozpúšťadlám a môže dôjsť k ich poškodeniu.

7. Povrchové látky, ktoré nemožno použiť

Materiály, ktoré obsahujú silne brúsiace častice, fasádové farby, lúhy a náterové materiály s obsahom kyselín.

Horľavé nanášané ochranné látky.

Nasledujúce materiály sa dajú spracovať len s doplnkovým príslušenstvom

Farby na steny s obsahom rozpúšťadiel (Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray, obj. č. 2361749)

8. Príprava povrchovej látky

Materiál v originálnej nádobe dôkladne zamiešajte. V prípade farby na vnútorné steny sa odporúča použitie miešadla.



W 950 bol vyvinutý na spracovanie všetkých bežných farieb bez riedenia. V prípade hladkých podkladov a mimoriadne hustých, gélových farieb by sa 10 % malo zriediť. Zriedenie môže byť potrebné aj pri príliš hrubom rozprašovaní alebo nedostatočnom dodávanom množstve napriek maximálnemu nastaveniu.

Podrobné informácie o jednotlivých materiáloch a o maximálnom povolenom zriedení nájdete na technickom dátovom liste výrobcu materiálu (k dispozícii napr. na internete).



Striekaný materiál, ktorý má minimálne izbovú teplotu, vedie k lepšiemu výsledku pri striekaní.



Nasledujúce kapitoly 9-19 sa zaoberajú využitím W 950 ako striekacieho systému na farby na stenu.

Prečítajte si prosím kapitoly 20-26, ak chcete pomocou W 950 nanášať laky a lazúry.

9. Príprava pracoviska (v prípade vnútornej farby na steny)



Zásuvky a spínače bezpodmienečne zalepte páskou.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vnikajúceho striekacieho materiálu!



Zakryte všetky plochy a objekty, ktoré sa nebudú striekať, príp. ich odstráňte z pracovnej oblasti.

Za škody spôsobené farebnou hmlou (prestrek) nepreberáme záruku. Pri silikátových farbách dochádza pri styku so sklenenými a keramickými plochami k ich rozleptaniu! Všetky príslušné povrchy sa preto bezpodmienečne musia úplne zakryť.



Dbajte na kvalitu používanej zakrývacej lepiacej pásky.

Na tapety a natierané podklady nepoužívajte príliš príľnavú lepiacu pásku, aby sa zabránilo poškodeniu pri jej odstraňovaní. Lepiace pásky odstraňujte pomaly a rovnomerne; v žiadnom prípade prudko. Plochy nechávajte zakryté lepiacou páskou len tak dlho, ako je to nevyhnutné, aby sa minimalizovali možné zvyšky pri odstraňovaní.

Riadte sa aj pokynmi výrobcu lepiacej pásky.

10. Montáž striekacej trysky (obr. 2)

- Zrolované ťažné lanko (obr. 2, 1) vziať z rukoväte (2) a odvinúť.
- Vzduchovú rúrku (3) zasunúť do rukoväti (2).




Vzduchová rúrka a rukoväť sa po montáži už nedajú rozpojiť. Nepokúšajte sa o ich demontáž násilím!

- Spojte striekaciu hlavicu (4) so vzduchovou rúrkou (3).
- Kryt (5) odňať zo striekacej hlavy (4).
- Ťažné lanko (6) vložiť do vodiacej lišty (7) v spodnej časti vzduchovej trubice a viesť vodiacim háčikom (8) ku striekacej hlave.
- Spúšť (9) potlačte dozadu a zaveste ťažné lanko. Pomocou regulačnej skrutky (10) ťažné lanko mierne napnite.



Pozor! Regulačnú skrutku (10) príliš neťahajte. Otvor trysky musí byť stále uzavretý, inak môže neúmyselne vytekať materiál.

- Koniec materiálovej hadice (11) bez svorky nasuňte na hrdlo (12) striekacej hlavice.
- Materiálovú hadicu vedte tesne popri striekacej hlavici a zatlačte ju až po rukoväť do vodiacej lišty (7).
- Kryt (5) na striekacej hlave opäť zacvaknúť.

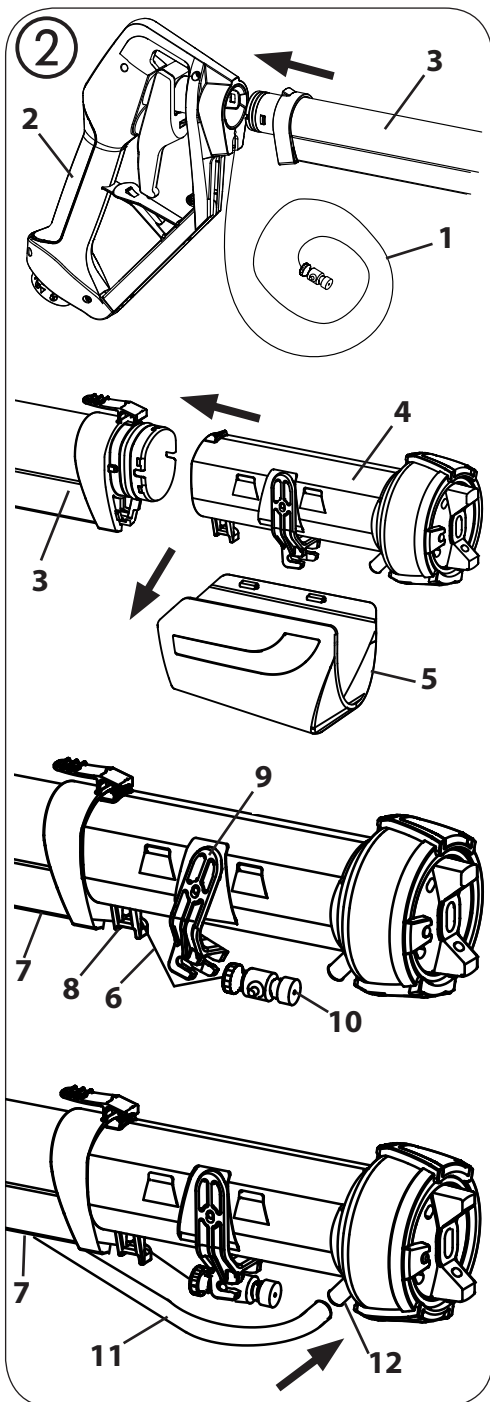


11. Pripojenie hadíc (obr. 3)

- Riadiacu hadicu (1) nasuňte na kolík (2) na spodnej strane rukoväť (3).
- Tenší koniec čiernej vzduchovej hadice (4) vložte do rukoväti (3) (pozor na značku) a zafixujte otočením doprava.
- Hrúbší koniec vzduchovej hadice (4) vložte do prípojky vzduchovej hadice (5) na základnom prístroji (pozor na značku) a zafixujte otočením doprava.
- Materiálovú hadicu (6) nasuňte na prípojku materiálovej hadice (7) a zafixujte pomocou poistnej svorky.
- Riadiacu hadicu (1) nasadíte prípojku riadiacej hadice (8).
- Nasávaciu hadicu (9) nasuňte na prípojku nasávacej hadice (10) a zafixujte pomocou poistnej svorky.
- Upevňovaciu svorku na nasávacej hadici (11) nasuňte na okraj nádoby s farbou.
- Nasávaciu hadicu posuňte až na dno nádoby s farbou.



Hadicu neposúvajte do nádoby s farbou príliš hlboko, pretože inak sa ohne dohora a môže nasať vzduch.

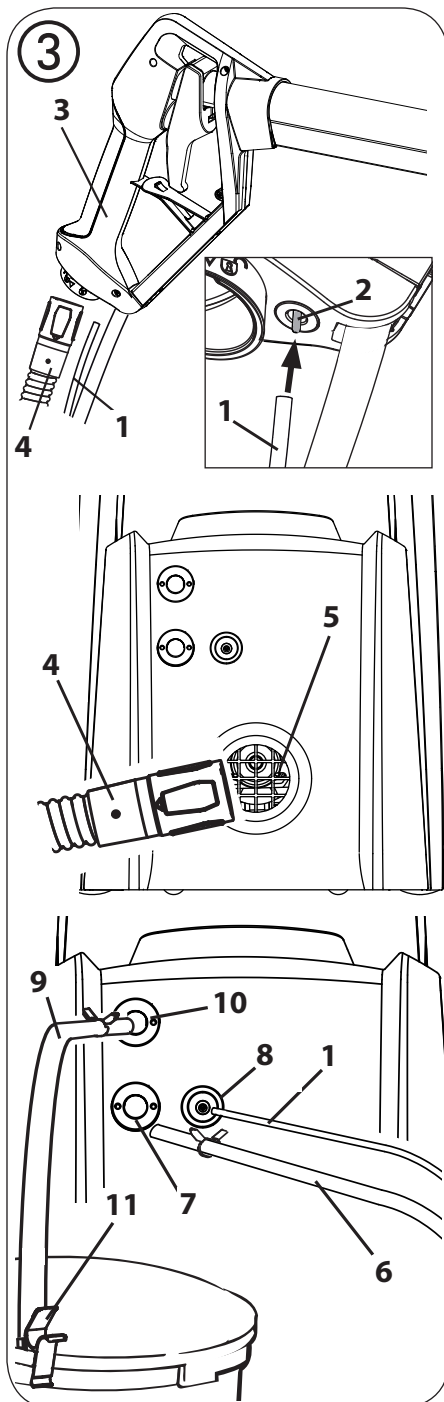


12. Nastavenia na multifunkčnom prepínači (obr. 4, A)

- FILL/
CLEAN → Nastavenie na čistenie
a predbežné plnenie
systému
- OFF → Systém vypnutý
- ON → Nastavenie na prácu



Pri použití striekacieho
nastavca pre laky a lazúry
nie sú k dispozícii funkcie
FILL/CLEAN!

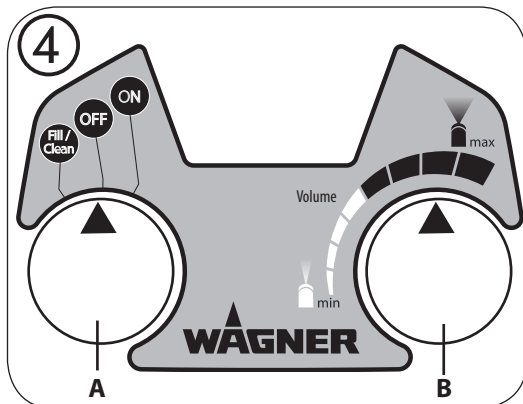

Farba na stenu

13. Nastavenie prietoku materiálu pri práci so striekacou tyčou (obr. 4, B)

V závislosti od vlastností materiálu (viskozita) a osobnej pracovnej rýchlosti sa musí zodpovedajúcim spôsobom nastaviť množstvo materiálu.

Toto nastavenie prebieha na regulátore množstva materiálu:


- menej materiálu → točenie doľava
- viac materiálu → točenie doprava



Odporúčame začať nízkym nastavením množstva materiálu a potom ho postupne prispôbiť potrebám.

14. Nastavenie šírky rozprašovaného lúča na striekacej tyči (Obr. 5)

- A** = Široký striekací lúč (čierna) → Na nanášanie vrstvy na väčšie plochy
- Pri práci s veľkými dodávanými množstvami (čierna oblasť na stupnici množstva)
- B** = Úzky striekací lúč (biela) → Na nanášanie vrstvy na menšie plochy, kúty a hrany
- Pri práci s nízkymi prietokmi (biela oblasť na stupnici množstva)

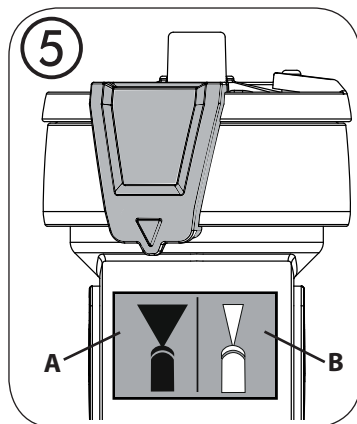



Aby sa zredukovala farebná hmla a zlepšil výsledok striekania, mala by sa farba na stupnici množstva (čierna alebo biela) zhodovať s farbou symbolu šírky striekacieho lúča (čierna alebo biela).

15. Uvedenie do prevádzky pri práci so striekacou tyčou


- Nástroj odkladajte len na rovné a čisté plochy. Inak môže prístroj nasávať prach atď.
- Pred pripojením do siete skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s údajom na výkonovom štítku.



Pozor! Pred zapnutím prístroja si overte, že jazýček spúšte nie je potiahnutý/zaistený. Zaistený jazýček spúšte vedie k neúmyselnému rozstrekovaniu farby.

Jazýček spúšte zaistujete výlučne počas čistenia.

- Zapojte sieťový kábel.
 - Multifunkčný spínač (obr. 6, A) nastavte na "Fill/Clean".
 - Striekaciu trysku držte nad nádobou s farbou.
 - Jazýček spúšte držte stlačený dovtedy, kým nezačne unikať farba z trysky.
- Systém je teraz naplnený farbou a pripravený na prevádzku.
- Striekaciu tyč držať bokom od nádoby s farbou.
 - Multifunkčný spínač (obr. 6, A) nastavte na "ON".

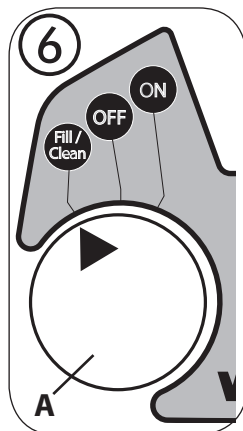

16. Striekacia technika so striekacou tyčou.

- Plochy, ktoré sa nemajú striekať, zakryte.
- Je účelné vykonať skúšku striekania na kartóne alebo podobnom podklade, aby sa stanovili vhodné nastavenia.


Dôležité: Začnite na kraji striekanej plochy. Najskôr začnite striekacím pohybom a následne stlačte spúšťaciu rukoväť. Vyhýbajte sa prerušeniam na striekanej ploche.

- Zvoľte vzdialenosť 10 – 30 cm.

Obr. 7 A: **SPRÁVNE** rovnomerná vzdialenosť k objektu

Obr. 7 B: **NESPRÁVNE** nerovnomerná vzdialenosť vytvára nerovnomerné lakovanie

- Rovnomerne pohybujte striekacou tryskou nahor a nadol.
- Pri horizontálnych prácach otočte striekaciu trysku o 90°.

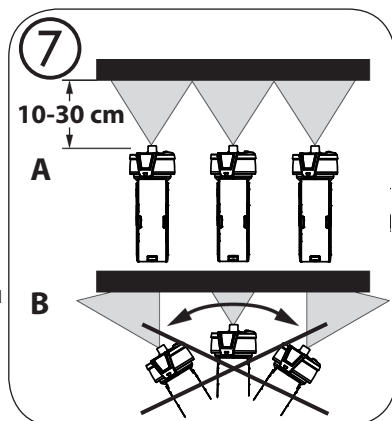

- Rovnomerné presúvanie striekacej trysky zabezpečí jednotnú povrchovú kvalitu.
- V prípade znečistenia dýzy a vzduchového uzáveru, obidve časti vyčistíte vodou.



Pri nanášaní riedkych materiálov môže lúč pri rozprašovaní pulzovať. Nemá to ale spravidla žiadny negatívny vplyv na výsledok nástreku.




Pri jemných prácach (napr. orámovanie zásuviek) jazyček spúšte úplne nezatláčajte. V dôsledku toho sa dopravné čerpadlo nezapne a rozstrekuje sa len materiál, ktorý sa už nachádza v systéme. Keď začne dochádzať, jazyček spúšte nakrátko úplne zatlačte, aby sa systém znovu naplnil.



Ak farba zle kryje, alebo ak je podklad veľmi pijavý, striekajte „do križa“ (obr.8).



Farbu na vnútorné steny s výraznými farebnými odtieňmi nanášajte minimálne dvakrát (najskôr počkajte, kým prvá vrstva farby vyschne). Tým sa dosiahne krycí nános.

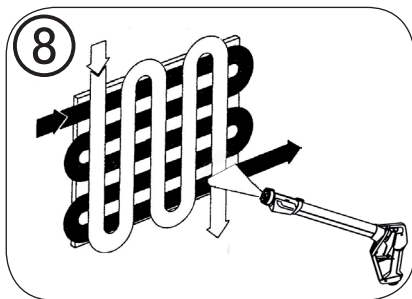

17. Prerušenie práce

- Nástroj vypnite (Multifunkčný spínač nastavte na "OFF").
- Striekaciu trysku postavte do držiaka.
- Na zafarbené povrchy v nádobe s farbou naneste vodu, aby nevznikol povlak.
- Po prerušení prác vyčistíte otvory trysky.

18. Odstavenie z prevádzky a čistenie pri použití striekacej tyče

Odborné čistenie je predpokladom riadnej prevádzky prístroja pre nanášanie farby alebo náteru. Pri nesprávnom alebo neodbornom čistení nepreberáme nároky na plnenie zo záruky.



Na čistenie odporúčame používať horúcu vodu.




- Nástroj vypnite (Multifunkčný spínač nastavte na "OFF").
- Nasávaciu hadicu vyberte z nádoby s farbou.
- Multifunkčný spínač nastavte na "Fill/Clean".
- Striekaciu trysku držte nad nádobou s materiálom a potiahnite jazyček spúšte, aby sa zvyšná farba prečerpala zo systému do nádoby s materiálom.
- Nástroj vypnite (Multifunkčný spínač nastavte na "OFF").
- Nádobu s vodou postavte pred prístroj a pripievte k nej nasávaciu hadicu.

- Striekaciu trysku nechajte zapadnúť do držiaka a vychýľte ju dopredu nad nádobu s vodou. (obr. 9)





Pozor! Prístroj nenechávajte počas automatického čistenia čerpadla bez dozoru. Hadice by sa počas čistenia mohli uvoľniť a viesť k škodám spôsobeným vodou.

- Multifunkčný spínač nastavte na "Fill/Clean".
- Potiahnite jazýček spúšte (obr. 10, 1) a aretáciu (2) potlačte nahor pre zafixovanie jazýčka spúšte. Vodu nechajte cca 10 minút cirkulovať cez prístroj, aby sa vyčistilo čerpadlo a hadice. V prípade potreby vodu vymeňte.
- Potiahnutím jazýčka spúšte uvoľníte aretáciu.
- Nástroj vypnite (Multifunkčný spínač nastavte na "OFF").
- Striekaciu trysku vezmite z držiaka a zložte kryt (obr. 11, 1) zo striekacej hlavice.
- Materiálovú hadicu (obr. 11, 2) stiahnite z hrdla striekacej hlavice.

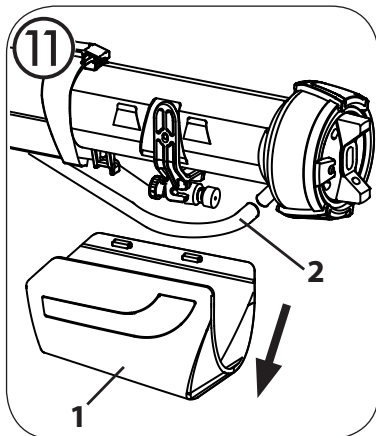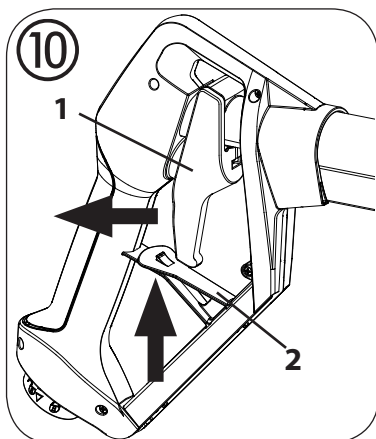
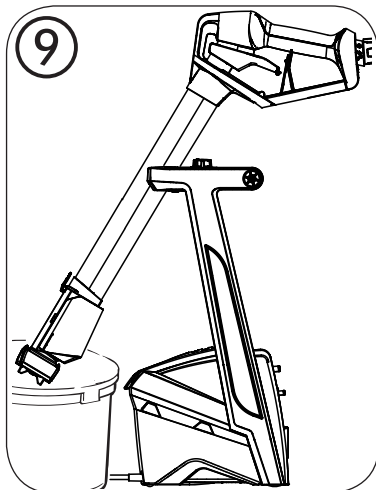


- Povoľte ťažné lanko pomocou regulačnej skrutky (obr. 12, 1). Spúšť potiahnite (obr. 12, 2) dozadu a zveste ťažné lanko.
 - Zložte striekaciu hlavicu (obr. 12, 3) stlačením páky (obr. 12, 4).
 - Nastavovací krúžok (obr. 13, 1) opatrne stiahnite z prevlečnej matice (obr. 13, 2). Povoľte prevlečnú maticu. Zložte vzduchový uzáver (3), vzduchovú záslepku (4), trysku (5) a tesnenie trysky (6) zo striekacej hlavice.
 - Vzduchový uzáver; vzduchovú záslepku, trysku a tesnenie trysky dôkladne očistite.
- POZOR!** Tesnenia, otvory trysky alebo otvory na prívod vzduchu nikdy nečistite ostrými kovovými predmetmi.
- Zložte nasávaciu hadicu a sací filter dôkladne vypláchnite pod tečúcou vodou.
 - Striekaciu trysku v prípade potreby utrite zvonku.

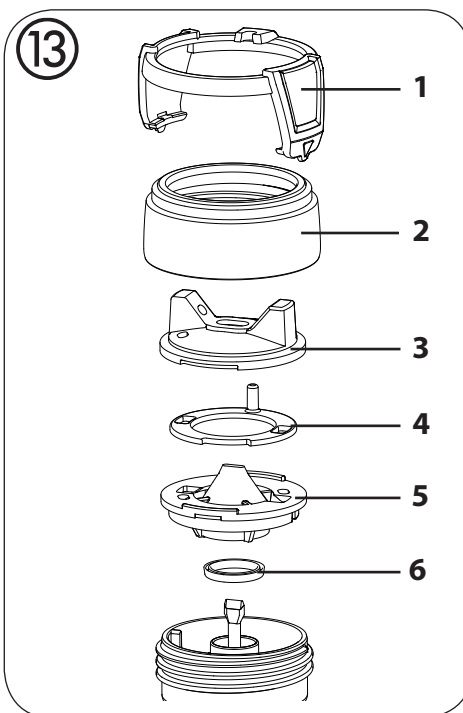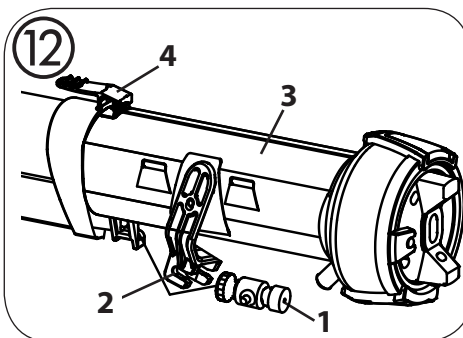

Zmontovanie

- Tesnenie trysky (obr. 14, 6) posunúť cez ihlu (8), drážka (štrbina) pritom musí ukazovať smerom k Vám.
- Trysku (obr. 14, 5) vložte do striekacej hlavice (7) v súlade s drážkami.
- Vzduchovú záslepku (4) vložte do vzduchového uzáveru (3). Oboje nasadte na trysku (5) a dotiahnite prevlečnou maticou (2).
- Nastavovací krúžok (obr. 15, 1) nechajte zapadnúť do prevlečnej matice tak, aby otvor sedel na kolíku vo vzduchovom uzávère.

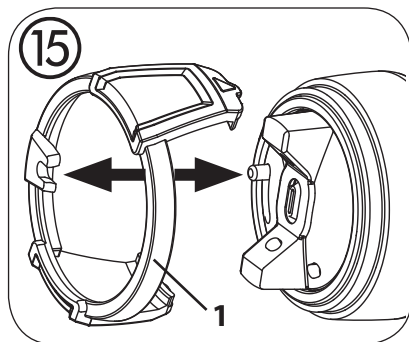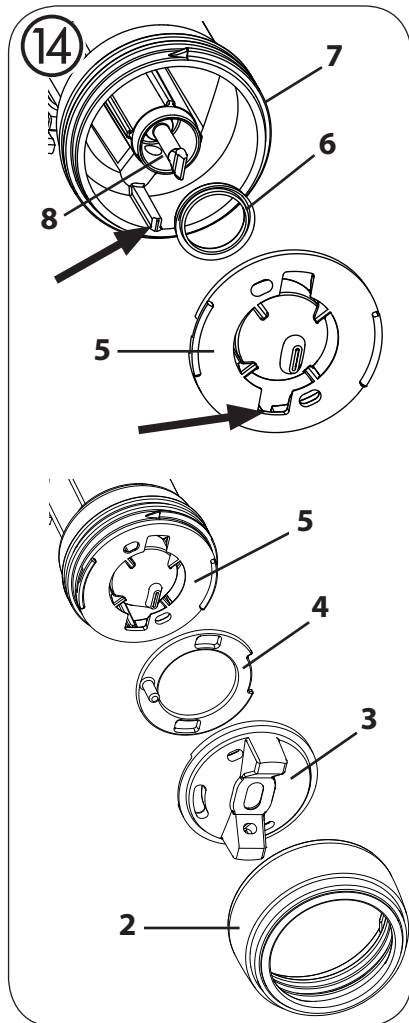

19. Odstránenie porúch pri práci so striekacou tyčou

Porucha	Príčina	Pomoc
Z dýzy nevychádza povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Dýza upchatá • Nastavenie množstva materiálu príliš široké, otočte doľava • Jazýček spúšte nie je úplne zatlačený, a tým nie je dopravné čerpadlo zapnuté • Riadiaca hadica nie je zasunutá do rukoväte • Riadiaca hadica je upchaná alebo poškodená • Nádobka prázdna • Nasávací filter upchatý • Upchaná nasávací hadica • Nasávací hadica sa uvoľnila zo základného prístroja • Nasávací hadica sa nenachádza vo farbe • Ťažné lanko je uvoľnené alebo málo napnuté • Materiálová hadica sa uvoľnila zo striekacej hlavice alebo zo základného prístroja • Poškodené čerpadlo 	<ul style="list-style-type: none"> → Vyčistite → Otočte doprava → Jazýček spúšte úplne zatlačte → Zasuňte riadiacu hadicu (obr. 3, 1) → Vyčistite alebo vymeňte → Nový zásobník na farbu → Vyčistite → Vyčistiť nasávaciu hadicu → Nasávaciu hadicu znovu pripevnite → Ponorte nasávaciu hadicu → Zaveste ťažné lanko a napnite ho → Materiálovú hadicu znovu pripevnite → Obráťte sa na servis firmy Wagner
Z dýzy kvapká povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Znečistenie vzduchového uzáveru, dýzy alebo ihly • Dýza uvoľnená • Tesnenie dýzy opotrebované • Dýza opotrebovaná 	<ul style="list-style-type: none"> → Vyčistite → Utiahnite uzavretú maticu → Vymeňte → Vymeňte
Prílišmi nepresné rozprašovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Množstvo materiálu príliš veľké • Nastavenie množstva materiálu je otočené príliš doprava • Dýza znečistená • Povrchová látka príliš hustá • Vzduchový filter silne znečistený • Pri vysokom množstve materiálu bol zvolený úzky striekací lúč (biela) 	<ul style="list-style-type: none"> → Nastavenie množstva materiálu otočte doľava → Vyčistite → Ďalej rozriediť → Vymeňte → Prepnete na široký striekací lúč (čierna)

Porucha	Príčina	Pomoc
Striekací prúd nerovnomerný/nie konštatný	<ul style="list-style-type: none"> • Blíži sa vyčerpanie povrchovej látky v nádobe • Tesnenie dýzy opotrebované • Vzduchový filter silne znečistený • Filter na nasávacej hadici je upchatý 	→ Doplňte → Vymeňte → Vymeňte → Vyčistite
Zatečená povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Nanosené príliš veľa povrchovej látky • Povrchová látka príliš riedka 	→ Nastavenie množstva materiálu otočte doľava. Prebytočný materiál rozotrite po stene valčekom na farby → Znížte množstvo materiálu a nanášajte vo viacerých vrstvách
Prisilné zahmlenie povrchovej látky (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> • Vzdialenosť k striekanému objektu príliš veľká • Príliš vysoké množstvo materiálu • Pri nízkom množstve materiálu bol zvolený široký striekací lúč (čierna) 	→ Zmenšíte vzdialenosť striekania → Nastavenie množstva materiálu otočte doľava → Prepnete na úzky striekací lúč (biela)
Šírka lúča farby sa nedá nastaviť	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavovací krúžok nie je spojený s kolíkom na vzduchovom uzávere • Zlepená vzduchová záslepka 	→ Spojte nastavovací krúžok a kolík → Odmontujte striekaciu hlavicu a vyčistite ju
Zlá krycia schopnosť na stene	<ul style="list-style-type: none"> • Príliš studený striekaný materiál • Veľmi pijavý podklad alebo farba so zlou krycou schopnosťou • Príliš veľká vzdialenosť • Množstvo materiálu a striekací lúč nie sú správne zosúladené 	→ Striekany materiál by mal mať spočiatku izbovú teplotu → Striekajte do kríža (obr. 8) → Bližšie k objektu → Optimalizujte nastavenia
Nanášací materiál sa nerozstrekuje	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunkčný spínač je nastavený na "Fill/Clean" • Poškodená turbína 	→ Multifunkčný spínač nastavte na "ON" → Obráťte sa na servis firmy Wagner





Nasledujúce kapitoly 20-26 sa zaoberajú nanášaním lakov a lazúr pomocou striekacieho nadstavca.

Prečítajte si prosím kapitoly 9-19, ak chcete pomocou W 950 nanášať farbu na stenu.

20. Uvedenie do prevádzky pri práci so striekacím nadstavcom

- Nástroj odkladajte len na rovné a čisté plochy. Inak môže prístroj nasávať prach atď.
- Pred pripojením do siete skontrolujte, či sa sieťové napätie zhoduje s údajom na výkonovom štítku.
- Zapojte sieťový kábel.
- Vyrovnajte stúpaciu trubicu (obr. 16). Pri správnej polohe stúpacej trubice sa môže obsah nádoby vystriekať takmer bezo zvyšku.
- Pri práci na ležiacich objektoch: Stúpaciu trubicu otočte dopredu. (Obr. 16 A)
- Striekacie práce pri objektoch nachádzajúcich sa nad hlavou: Stúpaciu trubicu otočte dozadu. (Obr. 16 B)
- Nádobu postavte na papierovú podložku a naplňte pripravenú povrchovú látku.
- Nádobu pevne naskrutkujte na striekaciu pištoľ.
- Rukoväť pištole a striekací nadstavec navzájom spojte (obr. 17).
- V prípade montáže odstrániť vzduchovú hadicu z rukoväte striekacej tyče.

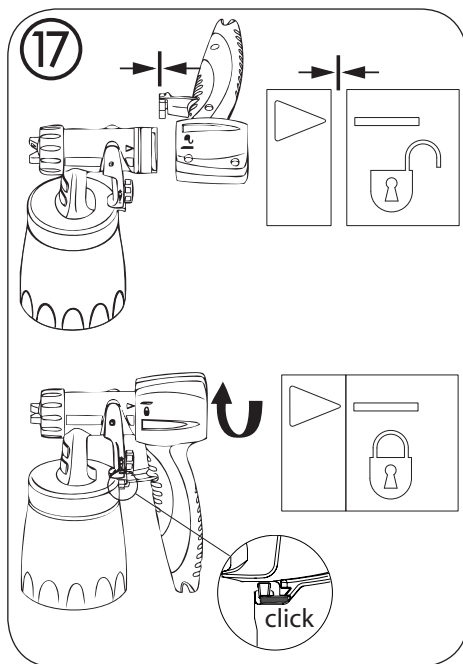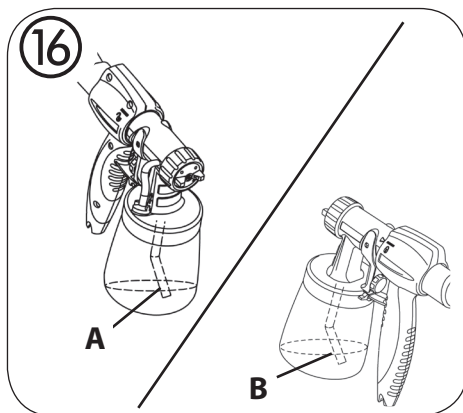


Laky a lazúry



Na prevádzkovanie striekacieho nadstavca s W 950 je potrebná len vzduchová hadica. Pre jednoduchšiu manipuláciu sa preto dá materiálová hadica zo vzduchovej hadice zložiť a nasávacia hadica odpojiť od základného prístroja.

- Adaptér Click&Paint (obr. 18, 2) s bajonetovým uzáverom pripevníte na tenší koniec vzduchovej hadice (1).
- Druhý koniec adaptéra zasunúte do rukoväti pištole (3).
- Multifunkčný spínač (obr. 19, A) nastavte na "ON".

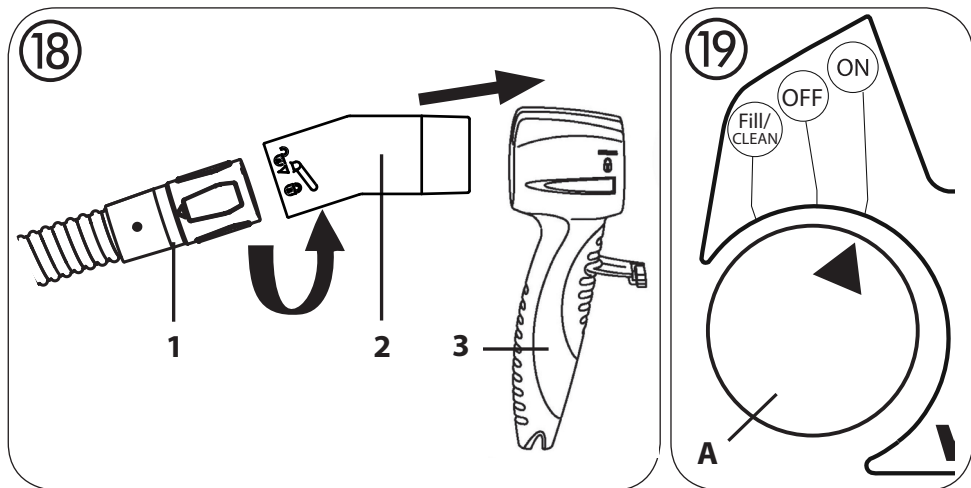

21. Nastavenie požadovaného postreku pri práci so striekacím nadstavcom




VÝSTRAHA! Nebezpečie poranenia! Nikdy počas nastavovania vzduchového uzáveru neťahajte kohútik.

Pri ľahko uvoľnenej matici (obr. 20, 1) otočte vzduchový uzáver (2) do požadovanej polohy nástreku (šípka). Potom uzavretú maticu znovu pevne utiahnite.

Obr. 21 A = zvislý plochý nástreok → na vodorovné plochy

Obr. 21 B = vodorovný nástreok → na zvislé plochy


Obr. 21 C = kruhový nástreok → na rohy, hrany a ťažko prístupné plochy

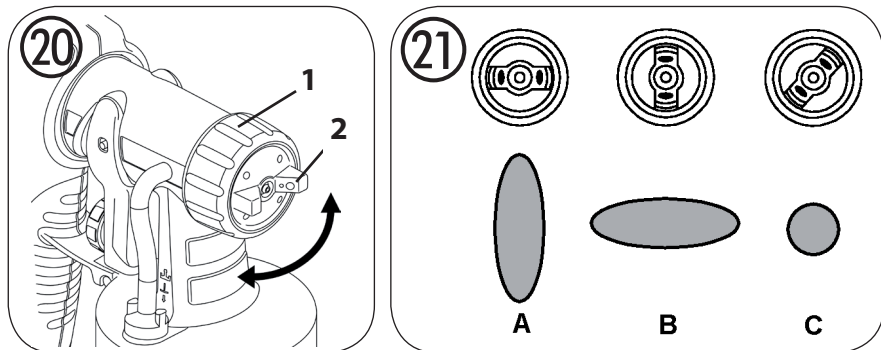

22. Nastavenie prietoku materiálu pri striekacom nadstavci (obr. 22)

Stanovte množstvo materiálu otáčaním regulátora na kohútiku pištole.

- menej materiálu → otáčajte proti smeru hodinových ručičiek (-)
- viac materiálu → otáčajte v smere hodinových ručičiek (+)

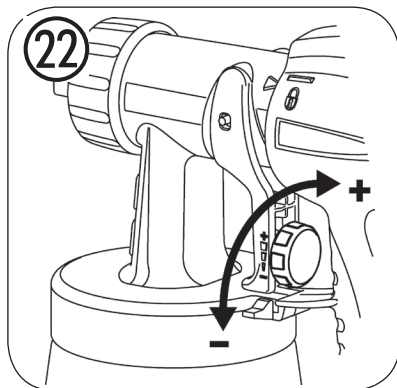

23. Striekacia technika so striekacím nadstavcom



Výsledok striekania závisí od toho, do akej miery je hladký a čistý striekaný povrch. Preto povrch vopred dôkladne pripravte a uchovajte ho bez prachu.

- Plochy, ktoré chcete nastrieikať, nezakrývajte.
- Závít alebo podobný objekt, ktorý chcete nastrieikať, zakryte.




Dôležité: Začnite na kraji striekanej plochy. Najskôr začnite striekacím pohybom a následne stlačte spúšťačiu rukoväť. Vyhýbajte sa prerušeniam na striekanej ploche.

- Pohyb pri striekaní by nemal vychádzať zo zápästia, ale z celého ramena. Tým počas striekania zostane zaručená vždy rovnaká vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a plochou. Zvoľte vzdialenosť od 5 - 15 cm podľa požadovanej šírky striekacieho prúdu.

Obr. 23 A: **SPRÁVNE** rovnomerná vzdialenosť k objektu

Obr. 23 B: **NESPRÁVNE** nerovnomerná vzdialenosť vytvára nerovnomerné lakovanie

- Pohybujte striekacou pištoľou rovnomerne šikmo alebo hore-dole, podľa nastavenia nástreku.
- Rovnomerným vedením striekacej pištole docielite jednotnú kvalitu povrchu.

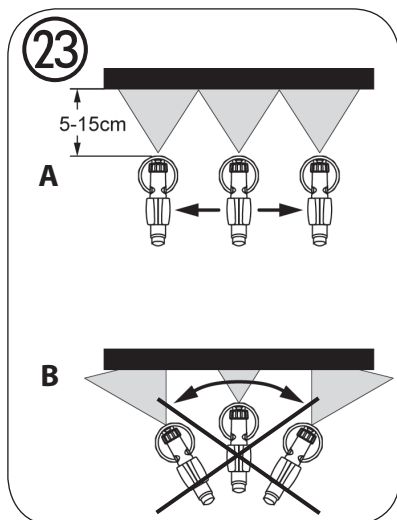

24. Prerušenie práce

- Nástroj vypnite (Multifunkčný spínač nastavte na "OFF").
- Striekací nadstavce postavíte na zem.
- Pri spracúvaní dvojkomponentových lakov je nutné nástroj okamžite vyčistiť.
- Po prerušení prác vyčistíte otvory trysky.

25. Odstavenie z prevádzky a čistenie pri použití striekacieho nadstavca

Odborné čistenie je predpokladom riadnej prevádzky prístroja pre nanášanie farby alebo náteru. Pri nesprávnom alebo neodbornom čistení nepreberáme nároky na plnenie zo záruky.





Počas čistenia striekacieho nadstavca nemôže byť využitá funkcia Clean na multifunkčnom spínači.

- Nástroj vypnite (Multifunkčný spínač nastavte na "OFF").
- Háky (obr. 24 "click") zľahka potlačte dole. Striekací nadstavec a rukoväť otočiť vzájomne oproti sebe a rozobrať.
- Odskrutkujte zásobník. Zvyšky povrchovej látky vylejte do nádoby s materiálom.
- Zásobník a stúpaciu trubicu vopred predčistite štetcom. Vyčistíte odvzdušňovací otvor (obr. 25, 1).
- Do zásobníka nalejte rozpúšťadlo, resp. vodu. Odskrutkujte zásobník.

Na čistenie nepoužívajte horľavé materiály.

- Striekací nadstavec a rukoväť opäť zložiť.
- Zapnite nástroj a rozpúšťadlo, resp. vodu vystriekajte do nejakej nádoby alebo do handry.
- Opakujte vyššie uvedený postu, kým z trysky nebude vychádzať čisté rozpúšťadlo, resp. voda.
- Nástroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Háky (obr. 24 "click") zľahka potlačte dole. Striekací nadstavec a rukoväť otočiť vzájomne oproti sebe a rozobrať.
- Odskrutkujte nádobu a vyprázdniť ju. Vytiahnite stúpaciu trubicu s tesnením nádoby.

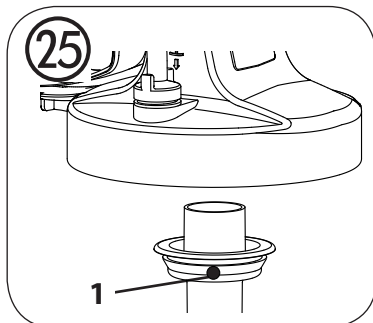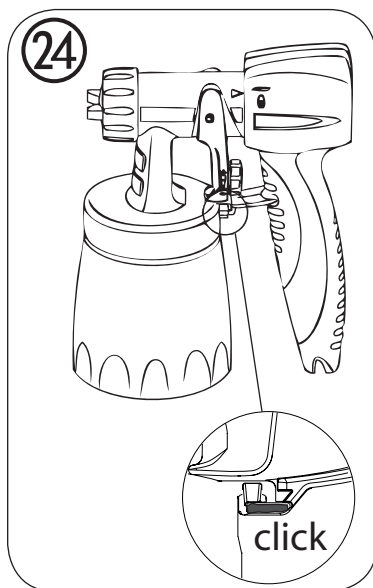




POZOR! Tesnenia, membrány a otvory dýzy alebo vzduchové otvory striekacej pištole nikdy nečistíte ostrými kovovými predmetmi. Ventilačná hadica a membrána sú len podmiennečne odolné proti rozpúšťadlám. Nevkladajte ich do rozpúšťadiel, iba ich utrite.

- Vzduchovú hadicu (obr. 26, 1) vytiahnite nahor z telesa pištole. Naskrutkujte veko ventilu (2). Vyberte membránu (3). Všetky diely dôkladne očistite.
- Odskrutkujte uzavretú maticu (obr. 27, 1), snímte vzduchový uzáver (2) a dýzu (3). Vzduchový uzáver, tesnenie dýzy (4) a dýzu očistite štetcom a rozpúšťadlom, resp. vodou.
- Striekací nadstavec a nádobu vyčistite zvonku pomocou rozpúšťadla, príp. vo vode namočenej handričky.
- Diely znova zmontujte (pozri zloženie).


Zusammenbau

Prístroj sa smie používať iba s neporušenou membránou (obr. 26, 3).

- Membránu (obr. 26, 3) nasadíte kolíkom nahor na spodný diel ventilu. Pozri označenie na telese pištole.
- Veko ventilu (obr. 26, 2) opatrne nasadíte a priskrutkujete.
- Vzduchovú hadicu (obr. 26, 1) nasadíte na veko ventilu a na vsuvku na telese pištole.
- Tesnenie trysky (obr. 28, 4) posunúť cez ihlu (5), drážka (štrbina) pritom musí ukazovať smerom k Vám.
- Dýzu (obr. 28, 3) nasadíte na teleso pištole a otáčaním vyhľadajte správnu polohu.
- Nasadíte vzduchový uzáver (obr. 27, 2) a dýzu a utiahnete uzavretú maticu (1).

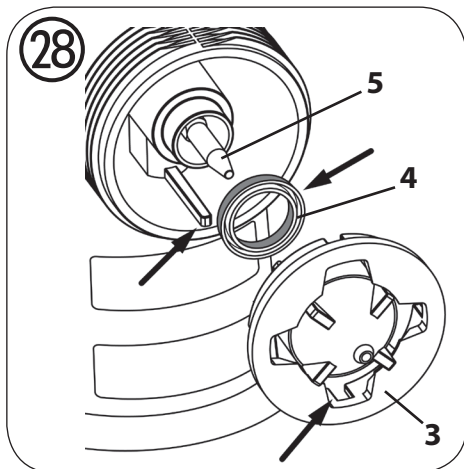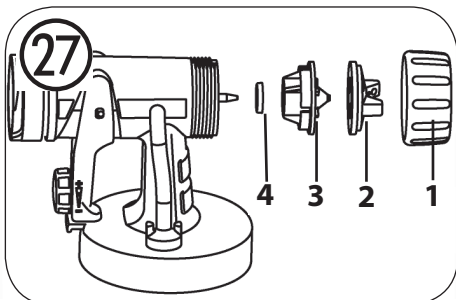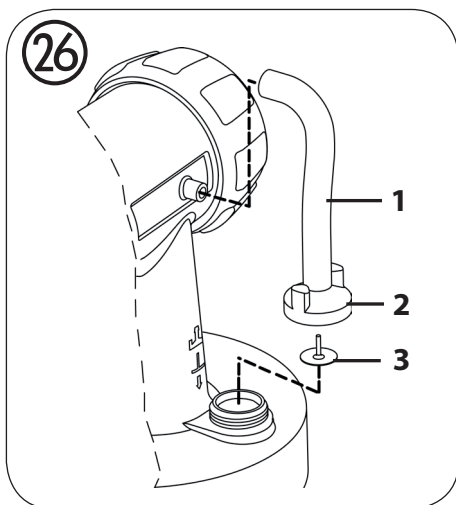

- Tesnenie nádoby (obr. 29, 1) nasadíte zospodu na stúpaciu trubicu (2) a posuôte až k osadeniu. Pritom zľahka otáčajte tesnením nádoby.
- Stúpaciu trubicu (obr. 29, 2) s tesnením nádoby zasuôte do telesa pištole.

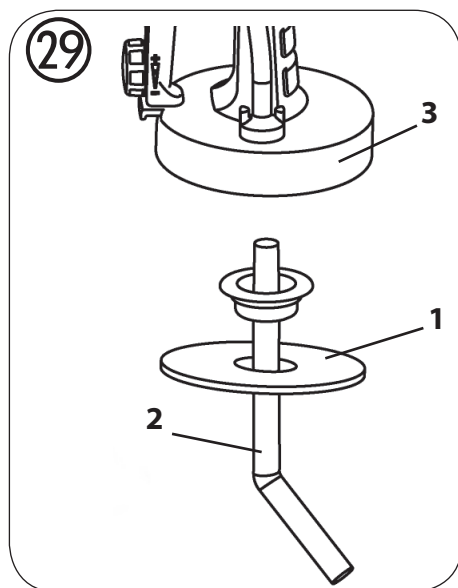

26. Odstraňovanie porúch

Porucha	Príčina	Pomoc
Z trysky nevychádza povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Zapchatá tryska • Nastavenie množstva materiálu otočené priveľmi doľava • Zapchatá stúpacia trubica • Uvoľnená stúpacia trubica • V zásobníku sa nezvyšuje tlak • Odvzdušňovací otvor (obr. 25, 1) upchaný 	→ Vyčistite → Otočte doprava → Vyčistite → Upevnite → Utiahnite zásobník → Vyčistite
Z trysky kvapká povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Znečistenie vzduchového uzáveru, dýzy alebo ihly • Uvoľnená tryska • Tesnenie trysky chýba alebo je opotrebované • Opatrebovaná tryska 	→ Vyčistite → Utiahnite → Vložte neporušené tesnenie trysky → Vymeňte


Porucha	Príčina	Pomoc
Príliš veľké nepresné rozprašovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Množstvo materiálu je príliš veľké. Skrutka na nastavenie množstva materiálu je otočená príliš doprava • Znečistená tryska • Príliš hustá náterová hmota • Silne znečistený vzduchový filter • Príliš vysoké zvyšovanie tlaku v zásobníku 	<p>→ Skrutku na nastavenie množstva materiálu otočte doľava</p> <p>→ Vyčistite</p> <p>→ Zrieďte</p> <p>→ Vymeňte</p> <p>→ Uťahnite zásobník</p>
Nástrek pulzuje	<ul style="list-style-type: none"> • Blíži sa vyčerpanie povrchovej látky v zásobníku • Tesnenie trysky chýba alebo je opotrebované • Silne znečistený vzduchový filter 	<p>→ Doplnite</p> <p>→ Vložte neporušené tesnenie trysky</p> <p>→ Vymeňte</p>
Zatečená povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Nanese príliš veľa povrchovej látky 	<p>→ Skrutku na nastavenie množstva materiálu otočte doľava</p>
Príliš veľké zahmlenie povrchovej látky (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> • Príliš veľká vzdialenosť od striekaného objektu • Príliš silný náter povrchovej látky 	<p>→ Zmenšite vzdialenosť striekania</p> <p>→ Skrutku na nastavenie množstva materiálu otočte doľava (-)</p>
Farba vo vzduchovej hadici	<ul style="list-style-type: none"> • Membrána je znečistená • Membrána je chybná 	<p>→ Vyčistite membránu</p> <p>→ Vymeňte membránu</p>

27. Údržba

Po každom použití skontrolujte vzduchový filter (obr. 30, 1) a podľa znečistenia ho vymeňte. Vložte nový vzduchový filter (obj. č. 2310 812) a znovu nasadte veko (2).



Dôležité! Nástroj nikdy neprevádzkujte bez vzduchového filtra, inak by mohlo dôjsť k nasatiu nečistôt, čo by malo vplyv na prevádzku nástroja.

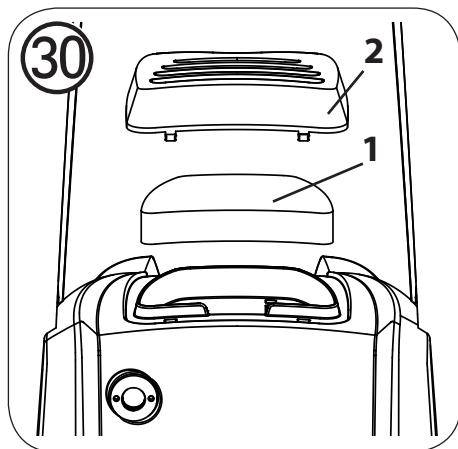

Pre uľahčenie montáže naneste prosím po vyčistení na označené miesta (obr. 31) silnú vrstvu mazacieho tuku (je priložený).

28. Skladovanie




Vzduchová rúrka a rukoväť sa po montáži už nedajú rozpojiť. Nepokúšajte sa o ich demontáž násilím!

- Prístroj uskladnite len riadne vyčistený.
- Povoľte ťažné lanko.
- Uvoľnite aretáciu jazýčka spúšte.

29. Zoznam náhradných dielov

Zoznam náhradných dielov: Striekacia tryska (obr. A1)


Pol.	Názov	Obj. č.
1,2	Nastavovací krúžok striekacieho lúča, Uzavretá matica*	2363 209
3,4,5,6	Súprava trysiek *	2363 210
6	Tesnenie dýzy (2 ks)	2344 774
1-8	Kompletná striekacia hlavica *	2363 212
8	Kryt striekacej hlavice	2363 211
9	Tesniaci krúžok	2323 068
9,10	Striekacia tryska *	2363 213

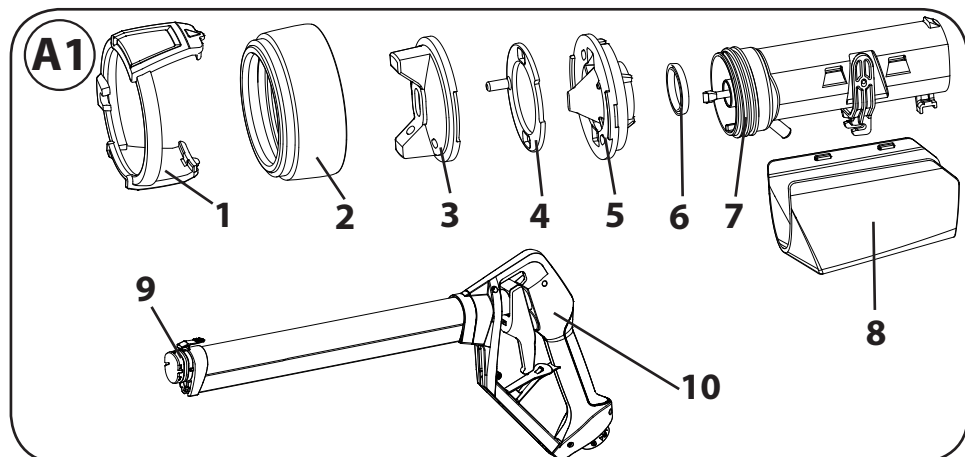

Zoznam náhradných dielov: Rozprašovací nástavec Standard (obr. A2)

Pol.	Názov	Obj. č.
	Rozprašovací nástavec Standard vrátane nádoby 800 ml	2361 730
1	Uzavretá matica	2362 873
2	Vzduchový uzáver	2362 877
3	Dýza	2362 878
4	Tesnenie dýzy	0417 706
5	Tesniaci krúžok striekacieho nadstavca	2362 875
6	Vzduchová hadica, veko ventilu, membrána	2304 027
7	Stúpacia trubica	2362 876
8	Tesnenie nádoby	2323 039
9	Nádoba (800 ml) s vekom	0413 909


* Da sa kúpi jedine spolu!

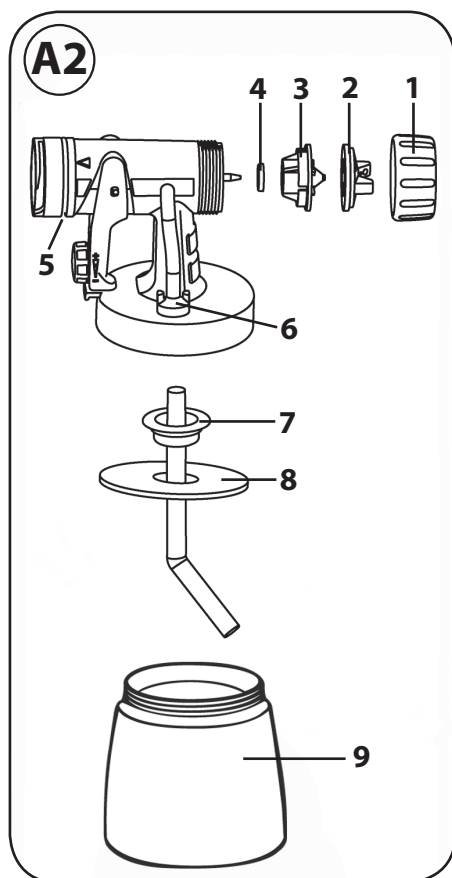

Zoznam náhradných dielov: W 950 Flexio (obr. A3)

Pol.	Názov	Obj. č.
1	Vzduchová hadica	2362 918
2	Poistná svorka	2365 340
3	Materiálová hadica a riadiaca hadica *	2362 919
4	Kompletná nasávacia hadica	2362 920
5	Kryt vzduchového filtra	2362 921
6	Vzduchový filter (2 ks)	2310 812
7	Rukoväť pre striekacie nástavce Click & Paint	2362 879
8	Adaptér pre rukoväť Click&Paint	2344 437
9	Miešacia tyčinka	2304 419
	Mazací tuk	2315 539

* Da sa kúpi jedine spolu!

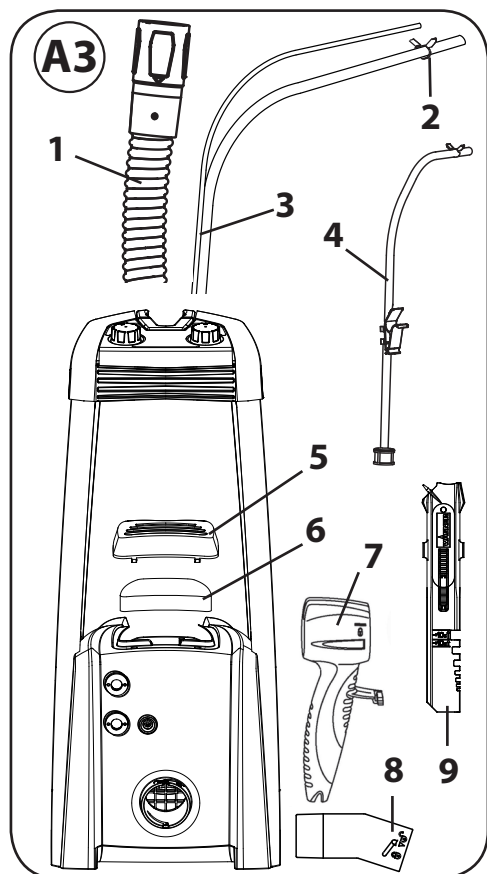


30. Príslušenstvo

CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje vďaka ďalším rozprašovacím nástavcom a príslušenstvu správny nástroj pre každú prácu.

Ďalšie informácie k produktovej palete firmy WAGNER okolo renovácie nájdete na www.wagner-group.com

31. Technické údaje

Technické údaje	
Max. viskozita:	
Farba na vnútorné steny	4000 mPas
Napätie:	230 V ~ , 50 Hz
Príkon:	680 W
Rozprašovací výkon:	200 W
Max. Fördermenge:	
Farba na vnútorné steny	525 ml/min
Dvojitá izolácia:	
Akustická hladina:*	83 dB (A); Kolísavosť K = 4 dB
Výkon akustického tlaku:*	94 dB (A); Kolísavosť K = 4 dB
Intenzita kmitania:*	< 2,5 m/s ² ; Kolísavosť K = 1,5 m/s ²
Dĺžka vzduchovej hadice:	3,5 m
Hmotnosť:	5,8 kg

* Merané podľa EN 60745-1

Informácia o hladine vibrácií

Uvedená hladina vibrácií bola nameraná podľa normovanej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie rôzneho elektrického náradia.

Hladina vibrácií slúži aj na úvodný odhad zaťaženia vibráciami.

Pozor! Emisná hodnota vibrácií sa počas skutočného používania elektrického náradia môže líšiť od uvedenej hodnoty v závislosti od druhu a spôsobu, akým sa elektrické náradie používa. Je potrebné stanoviť bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby, ktoré sú založené na odhade prerušenia počas skutočných podmienok pri používaní (prítom sa musia zohľadniť všetky podiely prevádzkového cyklu, napríklad doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté, a také doby, počas ktorých je síce zapnuté, no beží bez záťaže).

Upozornenie k likvidácii



Náradie vrátane príslušenstva a obalu by sa malo odovzdať na ekologickú recykláciu. Neodhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Podporte ochranu životného prostredia a odovzdajte prístroj v mieste likvidácie odpadu alebo sa informujte v špecializovanom obchode.

Zvyšky farieb a rozpúšťadlá sa nesmú vylievať do kanalizácie, odtokového systému, ani do domového odpadu. Musia sa zlikvidovať osobitne ako nebezpečný odpad. Riadte sa pritom pokynmi na obaloch výrobkov.

Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!

Podľa nariadenia EÚ zodpovedá výrobca za chyby svojho výrobku neobmedzene iba v prípade, že všetky diely pochádzajú od tohto výrobcu alebo boli týmto schválené, zariadenia boli správne a odborne namontované a sú správnym spôsobom prevádzkované. V prípade použitia cudzieho príslušenstva a náhradných dielov môže dôjsť k úplnému alebo čiastočnému zániku zodpovednosti, ak vedie použitie cudzieho príslušenstva alebo náhradných dielov k vadám výrobku.

3+1 roky záruky

Záruka činí 3 roky, počnúc dňom predaja (pokladničný bloček). Záruka sa predlži o ďalších 12 mesiacov, ak sa zariadenie počas 4 týždňov po zakúpení zaregistruje na internete na www.wagner-group.com/3plus1. Registrácia je možná len vtedy, ak kupujúci súhlasí s uchovaním svojich údajov, ktoré sa tam majú zadať. Záruka zahŕňa a obmedzuje sa na bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré preukázateľne vyplývajú z použitia nie bezchybného materiálu pri výrobe alebo z chyby pri montáži, alebo bezplatnú výmenu chybných dielov. Pre prípad takého použitia alebo prevádzky, ako aj svojoľnej montáže alebo opravy, ktoré neboli uvedené v našom návode sa záruka nevzťahuje. Opotrebovateľné diely sú taktiež vylúčené zo záruky. Záruka sa nevzťahuje na priemyselné nasadenie. Vyslovene si vyhradzuje zabezpečenie záruky. Záruka sa stratí, ak zariadenie bolo otvorené inou osobou ako zamestnancom WAGNER Service. Škody spôsobené prepravou, údržbovými prácami, ako aj škody spôsobené nedostatočnými údržbovými prácami nespádajú pod záruku. Pri žiadaní záruky sa musí dokázať spôsob nadobudnutia zariadenia predložením originálnych dokladov. Pokiaľ zákon nestanovuje inak, vylúčujeme každé ručenie za každú škodu na osobách, vecnú a následnú škodu, obzvlášť keď zariadenie bolo použité na iný účel ako je uvedené v návode, nie nášmu návodu zodpovedajúcim spôsobom bolo uvedené do prevádzky alebo udržiavané, alebo boli prevedené svojoľné neodborné opravy. Vyhradzuje si opravy alebo údržbové práce, ktoré presahujú údaje návodu pre obsluhu, u nás v závode. V prípade uplatnenia záruky, alebo opravy obráťte sa prosím na Vaše predajné miesto.

CE Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

2006/42/ES, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, 2012/19/EÚ

Použité harmonizované normy:

EN 60335-1:2012, EN 50580:2012+A1:2013, EN 62233:2008,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+Corrigendum 1997+A1:2001

+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013



i.V. T. Jeltsch
Vice President
Product Strategy & Planning



i. V. J. Ulbrich
Development Manager

Zodpovedná osoba za dokumentáciu



J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**WAGNER FRANCE S.A.R.L.**

12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB**WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548

H**HONDIMPEX KFT.**

Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (-22) - 407 852

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
P.O. Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20

I**FHC SRL**

Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845